


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Maschera di foratura adesiva
1x Template and alignment designs
- 2 Cestelli in plastica per il fissaggio dei tubi
4x Circular plastic gaskets for tube placement
- 3 Corpo Ceiling Dot
1x Ceiling Dot body
- 4 Supporti staffa
2x Bracket supports
- 5 Viti M3x5 per supporti staffa
2x M3x5 screws for bracket supports
- 6 Staffa per ancoraggio cavo
1x Cable anchoring bracket
- 7 Viti M3x8 per fissaggio staffa ai supporti
2x M3x8 screws for fixing the bracket to the supports
- 8 Maschera di chiusura forata
1x Lamp LED 230V - 5W
- 9 Guarnizione per passaggio cavo
1x Gasket for cable passage
- 10 Anello superiore di chiusura
1x Top closure ring

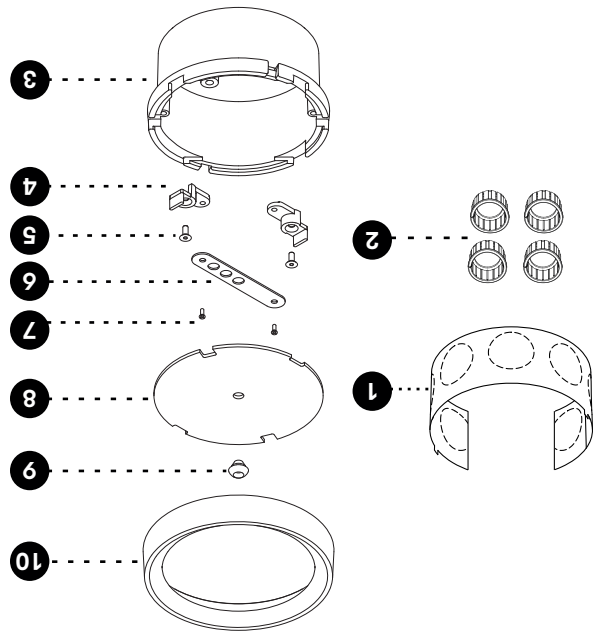

Allo scopo di migliorare costantemente la gamma dei propri prodotti, GENUIT® si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune.

Colori, immagini e finiture possono variare per motivi relativi alla tecnologia di stampa.


GENUIT
ARCHITECTURAL | WIRING

GENUIT srl
Via Mantova 165
46041 Asola (MN) Italy

Tel +39 037674515
P.IVA 02577720200
info@genuit.srl

Istruzioni di montaggio
Ceiling Dot 100 | 130

Misure espresse in millimetri
Measurements expressed in millimetres

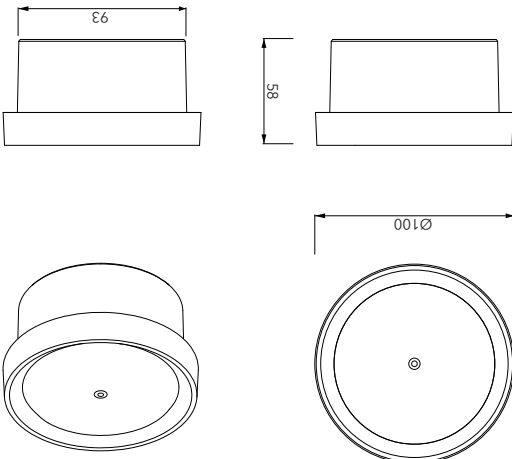


Temperatura di esercizio	-40°C - +90°C
Temperatura di stoccaggio	-50°C - +90°C
Ingresso per raccordo	da forare Ø 26
Classe d'isolamento	I
Resistenza agli urti	IK08
Grado di protezione	IP40
Materiale	Legia di alluminio
Rispondenza Normativa	IEC/EN 602208 IEC/EN 60670-1

CARATTERISTICHE TECNICHE


Ceiling Dot

- 1** Aprire la box facendo leva sulle mollette laterali. Si prega di non utilizzare oggetti metallici per fare leva. Rimuovere la staffa svitando le viti (a).

Open the box by levering the side clips. Please do not use metal tools for levering. Remove the bracket by unscrewing the screws (a).

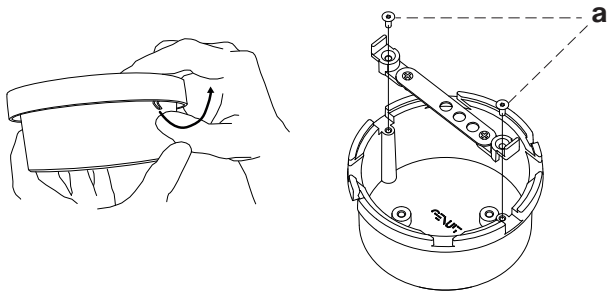


- 2B** In caso di ingresso dei cavi tramite tubo, forare lateralmente utilizzando una fresa a tazza per metalli da Ø26mm, seguendo le tracce sulla striscia adesiva (c) in corrispondenza delle marcature sul fondo (d). Effettuare due fori e fissare a soffitto. *If the cables enter through the conduit, drill a side hole using a Ø26 mm metal hole saw, following the markings on the adhesive strip (c) following the dotted marks at the bottom (d). Drill two holes and secure to the ceiling.*

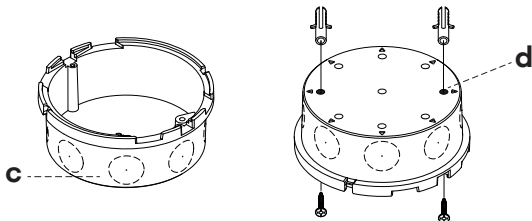


Inserire in ogni foro un cestello di raccordo, allineando la freccia con quella speculare posta sul fondo della box.

Insert the appropriate gasket in each hole, aligning the arrow on the piece with the specular arrow indented underneath the box

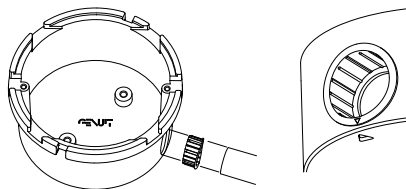


- 4** Inserire il cavo della sospensione attraverso l'anello di chiusura e il foro al centro della maschera forata. Inserirlo poi attraverso due fori della staffa per effettuare il bloccaggio. Fissare la piastra alla box.

Insert the suspension cable through the closure ring and the central hole of the perforated cover. Then, pass it through the two holes of the bracket to secure it. Attach the plate to the box.

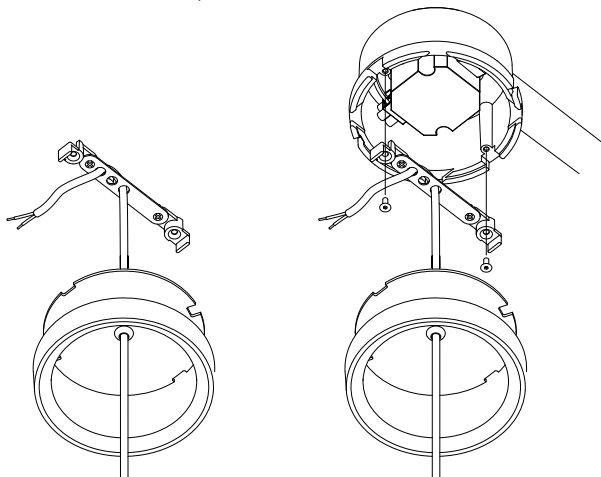


- 2A** In caso di ingresso dei cavi dal soffitto forare il retro utilizzando una fresa a tazza per metalli, in corrispondenza del centro (b)

In the case of ceiling cable entry, drill the rear panel using a metal hole saw at the center point (b)

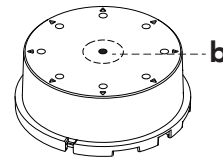

Effettuare due fori laterali in corrispondenza delle marcature sul fondo (d) e procedere con il fissaggio a soffitto mediante tasselli. *Drill two side holes at the markings on the bottom (d) and proceed to secure to the ceiling using wall plugs.*

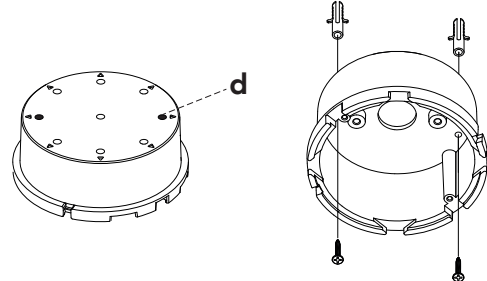


- 3A** In caso di ingresso dei cavi dal soffitto inserire i cavi dell'impianto attraverso il foro e collegarli con un morsetto all'alimentatore.

In the case of ceiling cable entry, feed the system cables through the hole and connect them to the power supply using a terminal block.

- 3B** In caso di connessione con tubo, inserire i cavi dell'impianto attraverso il tubo e collegarli con un morsetto all'alimentatore.

In the case of conduit connection, feed the system cables through the conduit and connect them to the power supply using a terminal block.

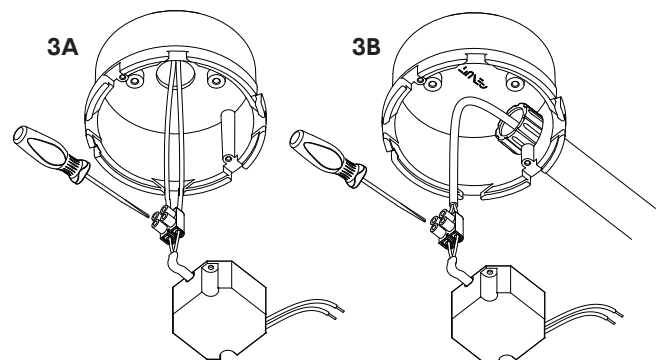

- 5** Collegare il cavo della sospensione al morsetto, riponendolo insieme ai cavi a lato dell'alimentatore.

Connect the suspension cable to the terminal block, placing it together with the other cables beside the power supply.

